SCHEDA TECNICA



Ar.t 670020 Fune in kevlar da 20 m, ø10mm compreso di 2 moschettoni

Fune in Kevlar antifiamma, resistenza 30Kn, lunghezza 20 metri del diametro di 10mm, con rendance e 2 moschettoni con resistenza 25Kn.

Specifiche
- Resistenza della fune 30Kn
- Resistenza dei moschettoni 25Kn
- Proprietà anticalore
- Con protezioni di sicurezza alle estremità in materiale termo plastico
- Completa di rendance di protezione anti usura per l'installazione dei moschettoni in metallo
- Lunghezza 20 metri, diametro 10 mm

Imballo
Imbustata singolarmente in un sacchetto in plastica per proteggerla dalla polvere.

Sicurezza
Prima di utilizzare la fune, e dopo averla utilizzata è necessario controllare eventuali lacerazioni o rotture. Anche un piccolo difetto può compromettere la sicurezza del dispositivo e provocarne in casi estremi gravi lesioni o la morte.

Manutenzione e Riparazione
Qualsiasi modifica, aggiunta o riparazione dell'attrezzatura diversa da quella autorizzata da UFO Safety è vietata a causa del rischio di ridurre l'efficacia dell'attrezzatura.


Tempo di vita della fune:
Per prolungare la durata della fune (migliore coesione del nucleo della guaina), immergere in acqua per 24 ore prima del primo utilizzo per rimuovere i lubrificanti e altri prodotti utilizzati nella produzione. Lascia che la corda si asciughi lentamente, si restringerà di circa il 5%
Riponi la corda in una borsa senza arrotolarla per ridurre la torsione
Carico d'urto: durante una caduta, una fune polverosa, sabbiosa o bagnata può sviluppare un carico d'urto maggiore. La forza d'urto aumenta con il livello di usura sulla fune.

Attenzione: non utilizzare una corda di cui non si conosce la storia, in quanto potrebbe essere stata soggetta a cadute importanti e aver subito danni non visibili.

Quando ritirare la tua attrezzatura
Ritirare immediatamente qualsiasi apparecchiatura se:
- ha subito una forte caduta o un carico,
- non conosci la sua cronologia completa di utilizzo,
- ha almeno 10 anni,
- hai qualche dubbio sulla sua integrità.

Trasporto e stoccaggio
Stoccare e mantenere le funi nella sua confezione originale, lontano da fonti di calore e protetta dalla luce diretta del sole.
La temperatura deve essere compresa trai -25°C e i 55°C.
Dopo il normale utilizzo, riporre la fune in un apposito contenitore o vano che ne possa mantenere le proprietà, lontano dal calore e dalla polvere.

Grafico del test report in laboratorio
Il test è stato eseguito in condizioni atmosferiche stazionare, ad una temperatura di 25°C e umidità dell'aria del 65%.

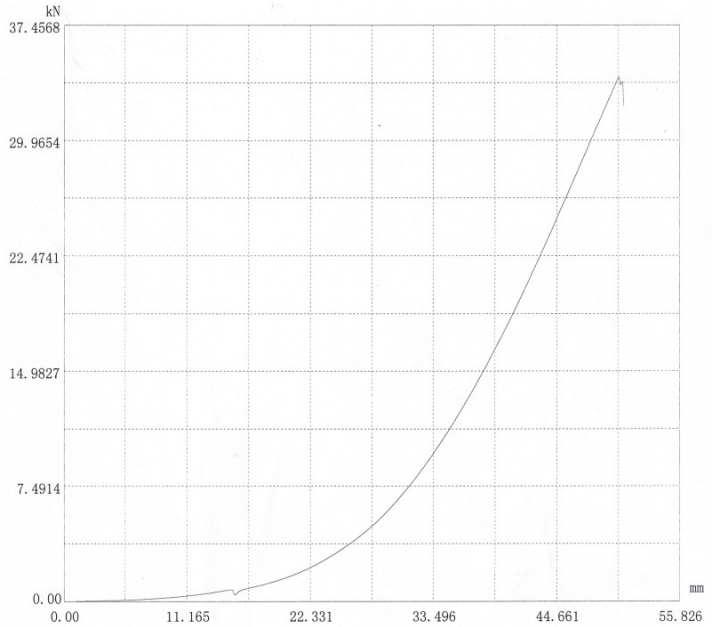

Smaltimento
La fune è stata realizzata senza l'impiego di materiali tossici o nocivi. Vanno considerati rifiuti speciali: valutare la pericolosità in base all'uso e alle disposizioni legislative vigenti.
Affidare lo smaltimento ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, secondo la normativa nazionale e locale.
Non abbandonare nell'ambiente